

MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA  
Aleea Avram Imbroane nr.31, cod 300136, jud.Timiș, Timișoara  
Tel.0256-225588, fax 0356780680  
CIF: 12546597  
www.muzeulsatuluibanatean.ro



Consiliul  
Județean  
Timiș



MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN  
TIMIȘOARA

intrare / ieșire

Nr. 570 / 21061 / 2019



### INVITAȚIE DE DEPUNERE OFERTE


- Denumirea autorității contractante: **MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA;**
- Denumirea achiziției: **Lucrări de reparații generale la Muzeul Satului Bănățean Timișoara**
- Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale
- Valoarea estimată a achiziției: 151.000 lei fără TVA
- Termenul limită până la care operatorii economici sunt rugați să aducă ofertele la sediul Muzeului Satului Bănățean Timișoara : 25.06.2019 ora:12:00;
- Modalitatea de depunere a ofertelor: la sediul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, Aleea Avram Imbroane nr.31;
- Oferta se va exprima în lei, fără TVA;
- Ofertele vor respecta întocmai cerințele autorității contractante conform specificațiilor din caietul de sarcini ce se poate descărca atât de pe pagina de internet: [www.muzeulsatuluibanatean.ro](http://www.muzeulsatuluibanatean.ro), cât și de la sediul Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
- Ofertanții sunt rugați să respecte denumirea achiziției, precum și codul CPV, așa cum acestea apar în prezenta invitație;
- Nu vor fi acceptate oferte depuse în altă modalitate decât cea solicitată de autoritatea contractantă , de asemenea nu vor fi acceptate oferte care nu îndeplinesc cerințele autorității contractante așa cum rezultă din caietul de sarcini sau care depășesc valoarea estimată;
- Se vor respecta cerințele impuse de Legea 98/2016, privind achizițiile publice regăsite la art.164, 165, 167.
- Informații suplimentare se pot obține la telefon : 0732565060 sau e-mail: [contact@muzeulsatuluibanatean.ro](mailto:contact@muzeulsatuluibanatean.ro) .

Contabil șef  
Tican Gabriel

Șef Birou Achiziții,  
Pop Petru Nicolae

Întocmit,  
Crețu Larisa Bianca

*Crețu B.*

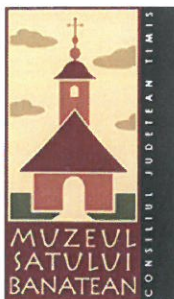

MUZEUL SATULUI BANĂȚEAN TIMIȘOARA  
Aleea Avram Imbroane nr.31, cod 300136, jud.Timiș, Timișoara  
Tel.0256-225588, fax 0356780680  
CIF: 12546597  
www.muzeulsatuluibanatean.ro



Consiliul  
Județean  
Timiș



MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN  
TIMIȘOARA

intrare / ieșire

Nr. 538 / 21.06.2019

Avizat,

Șef birou achiziții  
Pop Petru Nicolae

APROBAT,

Manager

Dănuț Radosav



## CAIET DE SARCINI

### 1. Informații generale

Denumirea beneficiarului : Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Cod fiscal/ Cod unic de înregistrare: 12546597

Sediul: Aleea Avram Imbroane nr.31, cod 300136, jud. Timiș, Timișoara

Date de contact: tel/ fax 0256-225588/0356780680, e-mail contact@muzeulsatuluibanatean.ro

### 2. Obiectul achiziției

Cod CPV : 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

### 3. Cerințele lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție

#### 3.1 Ateliere și instalații tehnice

##### 3.1.1 Oloinița de la Luncani

Sunt necesare lucrări de reparații la acoperișul obiectivului. Se vor efectua tratamente antifungice și anticarii tratamente de protecție lemn prin aplicarea unui strat de ulei de in fierț. Se vor înlocui elemente de lemn care sunt distruse. Suprafața suprașă lucrărilor este de 130 m<sup>2</sup>.

##### 3.1.2 Clădire atelier de restaurare

Reparații(tencuieli) la pereții clădirii, zugrăveli și tratament protecție la poartă și gardul împrejmuitoar (aplicare in fierț).

Reparații și zugrăveli – 40 m<sup>2</sup>

Tratament protecție - 40 m<sup>2</sup>.

##### 3.1.3 Depozitul mare

Se va aplica tratament pentru protejarea lemnului la amenajarea exterioară dinspre aleea pietonală unde sunt expuse piese de patrimoniu (ulei de in fierț). Suprafața pe care se intervine, cca 50 m<sup>2</sup>.

### **3.1.4 Remiza P.S.I**

Tratament de protejare lemn cu ulei de in fiert la copertină, stâlpii care o susțin plus grinzile și căpriorii din ansamblul respectiv. Se va aplica un tratament de ulei in fiert sau vopsea, după caz, pe toată suprafața utilajelor expuse Suprafața totală supusă intervenției este de cca 50 m<sup>2</sup>.

### **3.1.5 Pasarela de la trecerea dintre cele două corpuri ale ansamblului pavilionar**

Structura de rezistență va fi executată din profil "T" metalic de 120 mm. Aceste grinzi metalice (patru buc. a 4300 mm lungime fiecare). Acestea se vor fixa la 1000 mm una față de alta. Pardoseaua care se va fixa peste acestea va fi executată din lemn de esență tare (fag,stejar) la grosimea de 2 țoli. Suprafața pardoselii este de 17,5 m<sup>2</sup>. Aceasta se va proteja prin aplicarea unui strat de ulei de in fiert. Pe părțile laterale pasarela va fi protejată de o balustradă executată din teavă rectangulară (60x30x2) care se va fixa pe grinda de susținere a pardoselii prin trei picioare, executate din țevă pătrată (30x30x2) poziționate echidistant. Atât grinzile metalice cât și balustrăzile, se vor proteja prin aplicarea unui strat de vopsea (care să nu contrasteze cu culoarea pardoselii).

## **3.2 Ansamblul "Muzeul Viu"**

### **3.2.1 Hambar**

Se impune schimbarea pardoselii dintre cele două aripi ale hambarului și ieșirea acesteia spre baltă. Aceasta va fi executată din scândură de esență tare (un țol), și va fi protejată prin aplicarea unui strat de ulei de in fiert (90 m<sup>2</sup>-între cele două corpuri).

Deasemenea se va schimba în întregime și pardoseala de pe aripa stângă a pontonului (110 m<sup>2</sup>), și aripa dreaptă (130 m<sup>2</sup>). Acești 240 m<sup>2</sup> pardoseala se vor efectua din scândură de esență tare de 2 țoli.

Tot ansamblul se va proteja prin aplicarea unui strat de ulei de in fiert.

### **3.2.2 Casa sârbă**

Se va zugrăvi ansamblul pe interior(130 m<sup>2</sup>) și se va efectua un tratament de protecție a lemnului (ulei de in ) pe o suprafață de 45 m<sup>2</sup>.

### **3.2.3 Gospodăria românească**

Tratament de protecție a lemnăriei din exterior, reparații la ușile de la magazie și grajd (25 m<sup>2</sup>). Se impune și schimbarea geamului de deasupra ușii de la intrare (casa mare).

### **3.2.4 Casa maghiară**

Se impune efectuarea unor reparații (înlocuire țigle sparte, stuf...) la invelitoare (anexă și casă). Trebuie aplicat un tratament de protecție lemn (gard și barcă), și anume ulei in, pe o suprafață de 30 m<sup>2</sup>. La alea de acces se va refăce suportul pe care se așează cărămizile, întrucât în prezent suprafața nu este plană. Se vor înlocui cărămizile uzate și se vor rostui la final cu un strat de nisip fin.

### **3.2.5 Casa germană**

Reparații și tratament de protecție la podele în interiorul casei (85 m<sup>2</sup>). Reparații la beci deoarece există infiltrații. Tratament de protecție la gardul împrejmuitoare și tocăria de la anexă (70 m<sup>2</sup>).

## **3.3 Gospodării și case**

### **3.3.1 Gospodăria de la Căpâlnaș**

Se impune efectuarea unui tratament antifungic, anticarii și tratarea lemnăriei cu ulei de in fiert, suprafața supusă intervenției este c-ca 40 m<sup>2</sup>. Se impune efectuarea unor lucrări de refacere a muruiei în ambele încăperi ale cășii, precum și reparații la treptele de acces în casă. Suprafața pe care se intervine este de c-ca 40m<sup>2</sup>. Se va mai efectua și refacerea lipiturii în grajd și completarea brâgilor, zugrăvirea cotețului și unele reparații la gardul împrejmuitoare.



### **3.3.2 Gospodăria de la Jupănești**

Se impune efectuarea unui tratament preventiv antifungic și anticarie la toată lemnăria obiectivului precum și protejarea lui cu ulei de in fiert. Suprafața aceasta este de c-ca 40m<sup>2</sup>. Deasemenea trebuie îndepărtați mușchii și lichenii de pe acoperiș și gardul împrejmuitor și înlocuit unele porțiuni putrede. Suprafața supusă intervenției : c-ca 100 m<sup>2</sup>. Se va reface muruiala la grajd și la spațiul unde își desfășoară activitatea olarul pe timpul verii (20 m<sup>2</sup>). Se vor efectua unele reparații și se vor zugrăvii exterior pereții casei și ai anexelor (80 m<sup>2</sup>).

### **3.3.3 Gospodăria de la Zolt**

Se impune efectuarea unor lucrări de reparații la pereții hornului, pentru a împiedica pătrunderea apei și depunerilor ce afctează vatra. Se va reface muruiala în camere, tindă și pe prispă (65 m<sup>2</sup>). Se vor efectua lucrări de tratare preventivă antifungică și anticarii a lemnului și de protejare al acestuia prin aplicarea unui strat de ulei de in fiert ( 25 m<sup>2</sup>). Se va repara scara de acces în casă.

### **3.3.4 Casa de olar de la Birchis**

Tratament de protecție lemnărie la casă, prin aplicarea unu strat de ulei de in fiert (25 m<sup>2</sup>). Se va vărui cuptorul de ars oale și se va reface gardul despărțitor între casa Bata și casa Birchis.

### **3.3.5 Gospodăria maghiară de la Babșa**

Trebuie refăcută muruiala, cca 70 m<sup>2</sup> (prispă, cameră, anexă), refacerea vopsitului ( uși, ferestre, stâlpii de la prispă și obloane, 30 m<sup>2</sup>). Se vor repara treptele de piatră dinspre exterior, se vor vărui anexele 20 m<sup>2</sup>.

### **3.3.6 Gospodăria de la Căvărani**

Refacerea muruiei în toate încăperile, lucrări de reparații la horn ( 60 m<sup>2</sup>). Reparații, zugrăveli la pereții din interior și exterior (60 m<sup>2</sup>). Se impune deasemenea repararea treptei de piatră la casă și înlocuirea balustrăzii.

Anexe : refacerea muruiei și zugrăvelii, repararea treptelor de acces, reparații la coteț și cotarcă și la gardul de piatră împrejmuitor, montajul unei sarpante din țiglă pentru a împiedica infiltriile.

### **3.3.7 Gospodăria de la Jebel**

Se impun lucrări de reparații la pereții hornului pentru a împiedica pătrunderea apei. Trebuie refăcută muruiala în toate încăperile și prispă (60 m<sup>2</sup>).

Anexe : refacerea muruiei și înlocuirea geinzii (tălpii) exterioare, dispune grupul social ”Muzeul Viu“ degradată 85%. Trebuie făcute reparații la acoperiș, tratament lemnăriei la anexe. Tratament pentru protejarea lemnăriei la cumpănă și fântână.

### **3.3.8 Gospodăria slovacă**

Refacerea muruiei și zugrăvelii la toate anexele (50 m<sup>2</sup>), zugrăvit casa de locuit (100 m<sup>2</sup>). Se va aplica tratament de protecție a lemnului de la fântâna din curte și vălăului ce a deservit fântâna (10 m<sup>2</sup>).

### **3.3.9 Casa deportațiilor din Bărăgan**

Se vor efectua lucrările : reparații acoperiș, refacerea muruiei (30 m<sup>2</sup>). Casa necesită o împrejmuire, gard de lemn, de aproximativ 50 m<sup>2</sup>.

### **3.3.10 Gospodăria de la Chizătău**

Casa mare : refacerea tencuielilor și zugrăvelilor, interior/exterior (130 m<sup>2</sup>).

Casa mică : refacerea muruiei în toate încăperile (50 m<sup>2</sup>). Se impun reparații la alei, înlocuirea șiglelor sparte, reparația fântânii și înlocuirea porțiunilor degradate.

### **3.3.11 Casa ucraineană Repedea (Maramureș)**

Reparații la lemnărie (prispă, scării de acces 15 m<sup>2</sup>), reparații și zugrăveli la pereții interiori (80 m<sup>2</sup>). Se impune efectuarea unui tratament antifungic, anticarii și de protecție, reparații la învelitoare și vopsirea tocăriei.

### **3.3.12 Casa națională de la Babșa**

Trebuie executate reparații la acoperiș (fixat și înlocuit țigle) și zugrăveli exterioare (cca 70 m<sup>2</sup>).

### **3.3.13 Casa germană de la Biled**

Refacerea în totalitate a gardului gospodăriei (lemn, 54 m<sup>2</sup>). Tratament protecție al tavanului (70 m<sup>2</sup>) antifungic și anticarii.

### **3.3.14 Casa sârbă**

Tratament protecție lemnărie, plafoane și pardosea (100 m<sup>2</sup>).

### **3.3.15 Casa de la Băuțari**

Tratament antifungic și anticarii a lemnăriei, tratament de protecție (ulei de in fiert), interior/exterior pe o suprafață de 120 m<sup>2</sup>, înlocuire podea prispă și consolidare balustradă (14 m<sup>2</sup>).

### **3.3.16 Casa de la Obreja**

Refacerea muruiei în toate încăperile (65 m<sup>2</sup>), înlocuirea parțială a plafonului din scândură și tratare a pentru protecție a acestuia (65 m<sup>2</sup>). Reparații la gardul împrejmuitor, schimbat cca 25 de țigle.

### **3.3.17 Clădirea vămii Timișoara**

Reparații la acoperiș (schimbat și fixat țigle) în zona prispei.

### **3.3.18 Școala de la Bârna**

Reparații tencuieli și zugrăvire (interior/exterior) 180 m<sup>2</sup>. Tratament de protecție al lemnăriei, interior/exterior cu ulei de in fiert (100 m<sup>2</sup>).

### **3.3.19 Birtul de la Bârna**

Înlocuire pardoseală de lemn ( 50 m<sup>2</sup>). Reparații pereți și zugrăvit interior ( 100 m<sup>2</sup>). Consolidare tratament, protecție podeț și gard (lemn).

### **3.3.20 Primăria Sărăzani**

Se impune efectuarea unui tratament al lemnăriei cu ulei de in (15 m<sup>2</sup>), zugrăvelii exterioare (80 m<sup>2</sup>), reparații garduleț și tratament de protecție la foisorul de lemn prin care se face accesul în incintă.

### **3.3.21 Rotăria de la Bulci**

Reparații tencuieli și zugrăvire exterioară (25 m<sup>2</sup>).

Întocmit,  
Marcu Dana Mihaela

